



# 新唐 M451 无感 FOC 方案代码说明

[www.nuvoton.com](http://www.nuvoton.com)



# nuvoTon

- ◆ 代码总体架构
- ◆ PWM 输出极性和ADC 配置
- ◆ 电机参数配置
- ◆ 电流、电压测量电路参数的配置
- ◆ 电流PI参数、转速PI参数的调整方法
- ◆ 代码中的计算公式
- ◆ 数学函数简介

## ◆ 代码架构三大部分：main()+两个中断

### ◆ Main(): 控制启转、停转, 故障监测及加速度和功率控制等

- 判断是否欠压、过温、短路, 以及处理转速值等
- 启转: 设定转速 RPM\_Set 大于最小值, 状态0变2再变5, 然后启转
- 停转: 设定转速 RPM\_Set  $\leq 0$ , 降速停转


### ◆ ADC中断: 磁体位置估算, 电流PI运算, PWM占空比计算

- ADC中断代码一直在执行, 停转时功率管关了, 但计算没停止。
- 坐标变换q轴角度用的是 Angle\_q
- 启转时, 代码控制 Angle\_q 递增, 同步后 Angle\_q 用估算值


### ◆ SysTick中断: 转速PI运算, 故障显示等

## ◆ 停转, 起转, 同步由以下状态机控制

- 状态0, 关功率管, 不控制电机
- 状态1, 输出0电压, 用于刹车
- 状态2, 下MOS导通50%, 用于自举电容充电
- 状态3, 快速起转
- 状态4, 先拉到某角度稳定后再起转
- 状态5, 起转前的锁定, 然后去状态3或4
- 状态6, 顺风起转准备, 然后去状态4
- 状态7, 啥也不做, 用于Debug测试电流值等
- Bit4=1, 同步转动状态 (0x13, 0x14)
- 其它, 变状态0

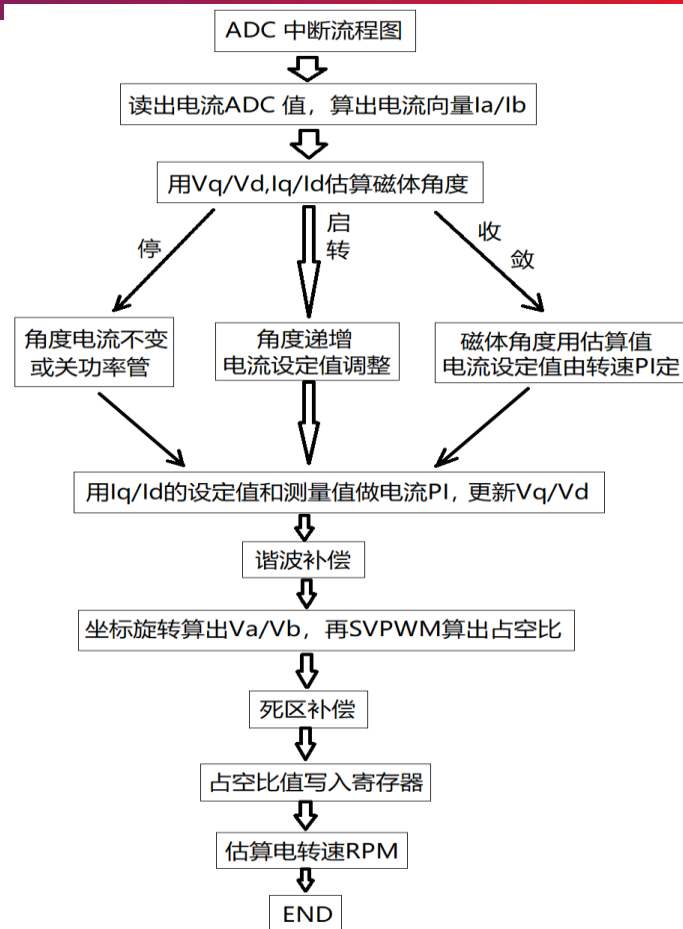

# ADC 中断代码流程

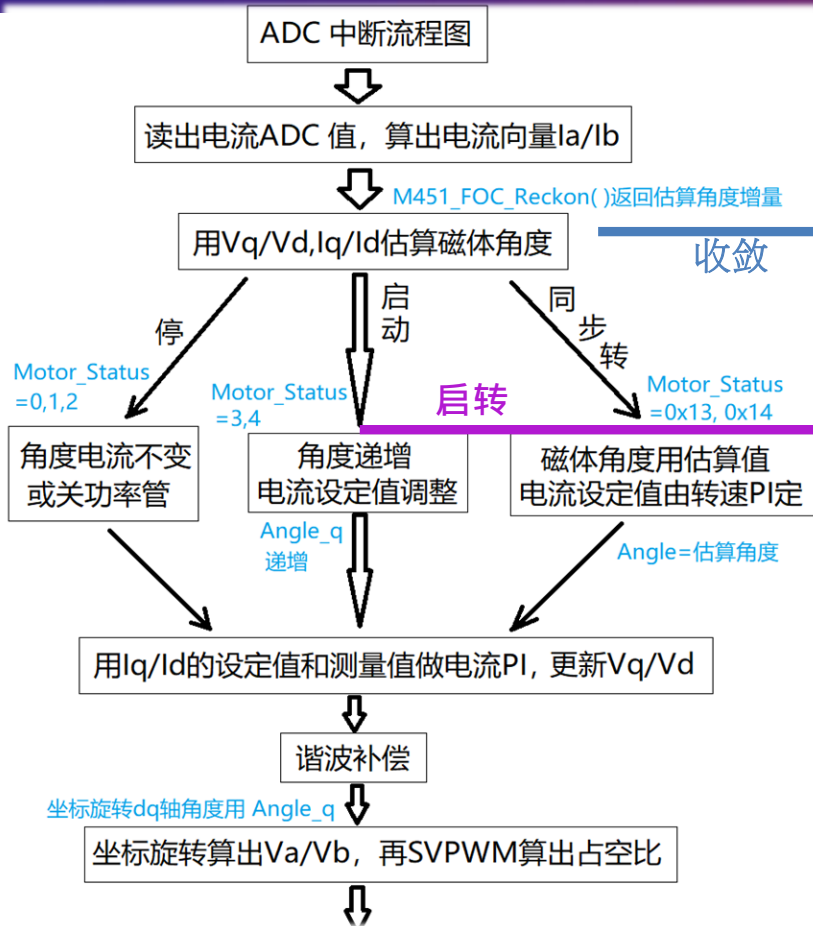


```
260 if(Motor_Status & 0x10) {
261     Angle_q += temp16 ;
262 }
263
264
265 //=== 状态 3 先转后等, Vout_UpLimit_f17 赋值用于限流
266 else if(Motor_Status == 3) {
...
```

## 状态机 Motor\_Status 控制代码流程

停转时,功率管关了

启动时,启动代码调整角度和电流


同步时,角度用估算值,电流用转速PI 计算结果

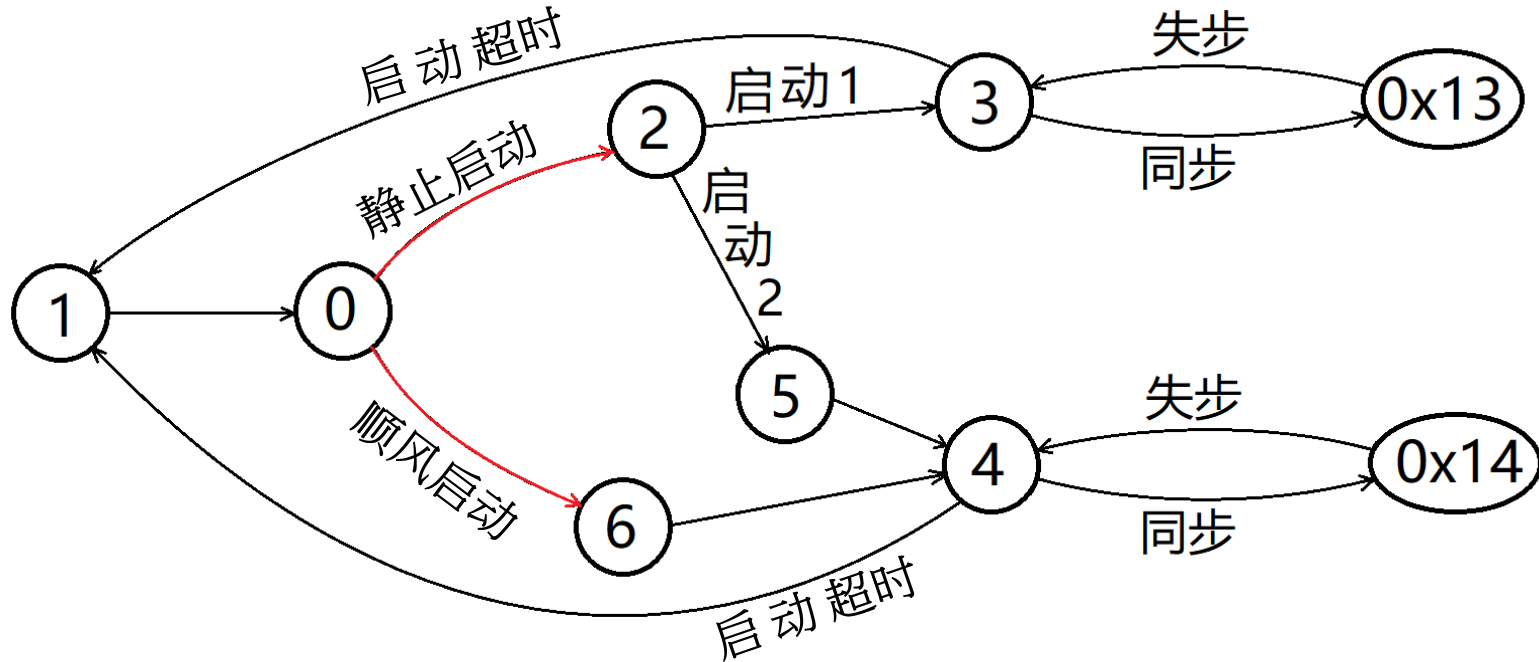

红线在Main()中启动时转变  
启动1和启动2, 由宏定义二选一

# 总体框图

◆ 执行顺序, 从测到电流  $i_u i_v i_w$  开始, 最后到计算U/V/W


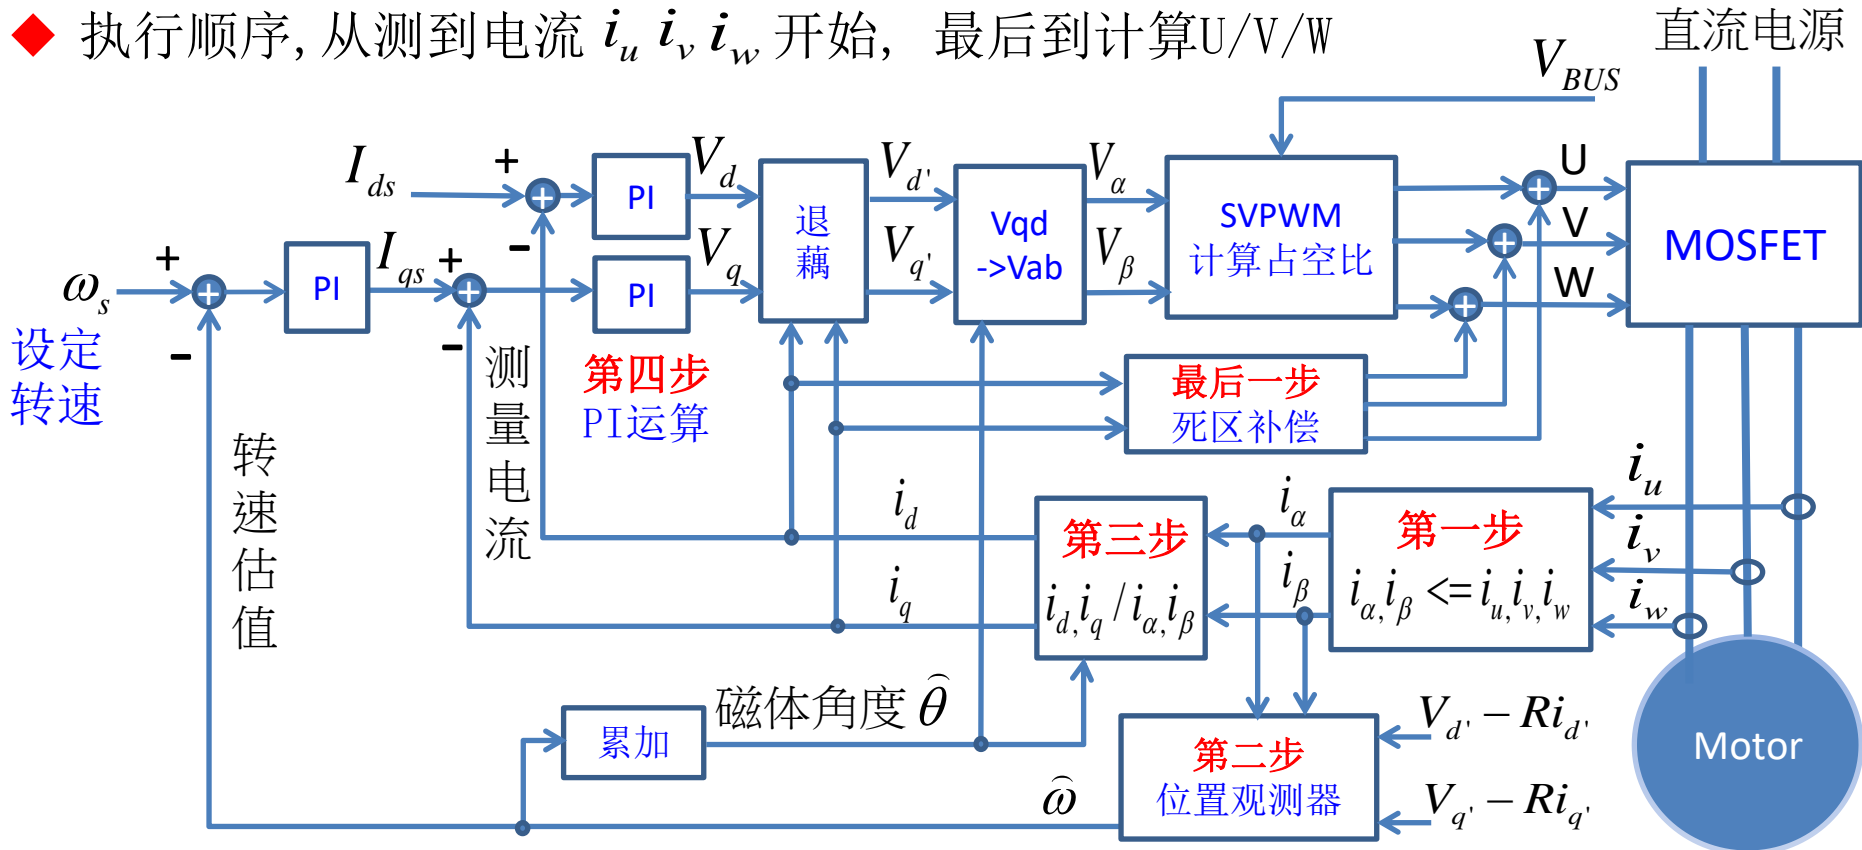


◆ 除转速PI外, 其余部分都在ADC中断里完成, M451执行时间约20us

# I/F 启转过程简介

◆ 状态4先匀加速托动，位置收敛后调整转速和电流

- 锁定过程分俩阶段是考虑轻重载
- 电流方向(绿)与估算Q轴重合时，变为同步

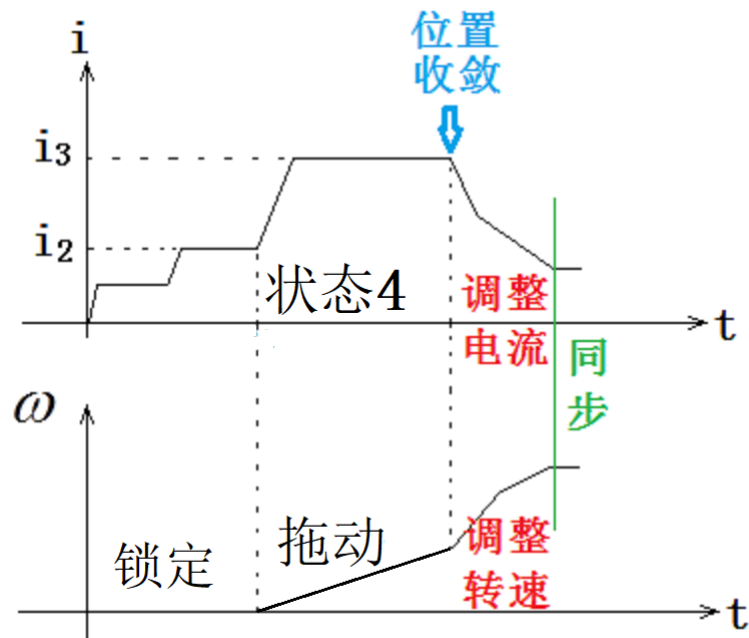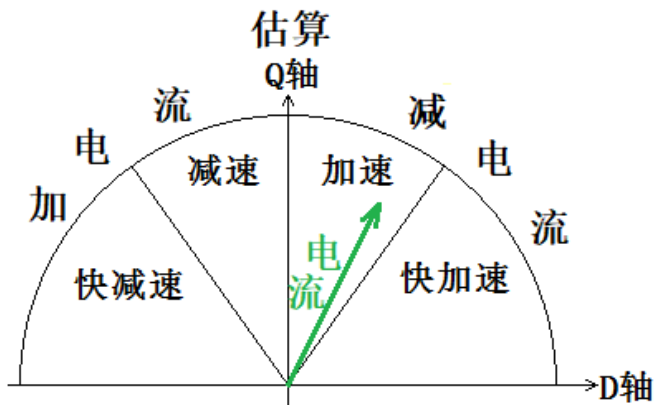

## ◆ #Define定义的常量，全大写

```
7 #define VIN_WORK_MIN_UP      ( 13*10)           // 停转时的、最低起转电压, 0.1V电压值, 所以乘10
8 #define VIN_WORK_MIN        ( 12*10)           // 转动时的电压下限, 再低就停转
9 #define VIN_WORK_MAX        (1600*10)          // 最高工作电压, 大于1638.3V 坐标旋转溢出
```

## ◆ const常量，首个词全大写，最后一词不能全大写，中间词随意

```
47 int32_t const PULL_Ommege_Min_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MIN*65536/PWM_Frequency)<<16)/60;
48 int32_t const PULL_Ommege_Max_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MAX*65536/PWM_Frequency)<<16)/60;
49 int32_t const PULL_Ommege_Inc_f16 = PULL_Ommege_Max_f16/(10*PWM_CYCLE_10th_sec);
```

## ◆ 某个变量的位变量，变量名 + 全大写位定义名

```
41 INT_EXT uint16_t Stop_Runing ;           // 非0就停转
42 #define Stop_15V_LOW      0x0001       // 15V 电压低
43 #define Stop_SHORT        0x0002       // 短路了, 发生了 Brake
44 #define Stop_ACTIVE_FAIL  0x0004       // 多次启动失败
```

## ◆ 普通变量，每个词只有首字母大写，中间是否加“\_”随意

- 后缀\_f4, \_f12, \_f16 表示小数位数
- 电压标准值是0.1V, 电流以ADC数据为基准, 加小数后缀加 \_fxx

## ◆ 函数PWM0\_Init()中，配置PWM引脚输出信号的极性

- 若PWM024输出高时MOS导通，138行注释掉就可以了

```
137 PWM0->POLCTL = 0x002A ; // PWM135 反相, 输出0 MOS导通
138 // PWM024_Out_0_MOS_On() ;
139 PWM135_Out_1_MOS_On() ;
140 PWM0->MSK = ShutDown_AllMOS ;
141 PWM0->MSKEN = 0x003F ; // 使能 MASK 功能, 先关断所有输出
142 PWM0->POEN = 0x003F ; // 低6bit输出使能, 但引脚输出值 = ShutDown_AllMOS
```

## ◆ ADC引脚转换的先后次序，可任意配置

- 三相电流ADC完成后产生中断, 开始计算, 计算时后续ADC就完成了

```

23 void ADC_Init(void)
24 {
25     EADC->CTL = EADC_CTL_ADRST_Msk           // ADC 电路复位(自动清零)
26             | 0x00070000                   // 采样时间 8个时钟
27             | EADC_CTL_ADCIEN0_Msk | EADC_CTL_ADCIEN1_Msk // 使能中断0 和中断1
28             | EADC_CTL_ADCEN_Msk ;         // Enable EADC
29
30     EADC->SCTL[0] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_PWM01 ; // ADC_PWM01 电流, 零点触发, 低4
31     EADC->SCTL[1] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_PWM23 ; // ADC_PWM23 电流
32     EADC->SCTL[2] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_PWM45 ; // ADC_PWM45 电流
33
34     EADC->SCTL[3] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_SPEED ; // Speed, 调速旋钮
35     EADC->SCTL[4] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_VBUS ; // 母线电压
36     EADC->SCTL[5] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_TEMPERATURE ; // 功率管温度
37
38     SYS->VREFCTL = 0 ; // Vref选择: 0 =外接Vref, 0xF=4096mV, 注意与常量定义
39                    // ADC参考电压若选片内4096mV, Vref 引脚外接1uF 电容, 不
40     EADC->STATUS2 = 1 ; // 开中断前先清中断标志
41     EADC->INTSRC[0] = 1ul << 2 ; // 模块0, 1, 2, 测完三相电流就进中断开始计算
42
43     NVIC_SetPriority(ADC00_IRQn, 1) ; // 优先级=1, 最高优先级0保留急用
44     NVIC_EnableIRQ(ADC00_IRQn) ; // 使能ADC 中断
45

```

## ◆ Main. c中给Ld, Lq赋值

- 慢慢转电机测两相电感，最大值除2赋值给 Lq，最小值除2 = Ld
- 或者三条线测两两电感，最大者是 Lq，最小者是 Ld
- 必须  $Lq \geq Ld$

```
247 | Lq_Inductor = 690 ; // 电机电感 uH, 风机
248 | Ld_Inductor = 665 ; // 必须 Lq >= Ld
249 | Unit_Magnify = CURRENT_Adc1000*25*16 ; // H=16, 表示电流ADC 值乘16后才用于角度估算
250 |
```

## ◆ 测两相电阻, 毫欧值除2后在interrupt. c中赋值给RESISTER\_Coil

```
26 | #define RESISTER_COIL 1000 // 一相线圈电阻, 毫欧值
27 | int32_t const CURRENT_Adc1000 = 50*4096*1000/ADC_VREF_MV ; // 1安电流ADC值乘1000的常数(10毫欧5倍=50毫欧)
28 | int32_t const CURRENT_OA1_Value_f12 = ((CURRENT_Adc1000<<8)+62)/625 ; // 0.1A电流ADC值+12位小数(除10000乘4096)
```

◆ Interrupt\_Fun.c中, 1A电流的ADC值, 再乘1000的数值, 赋值给 CURRENT\_Adc1000

- DEMO代码按10毫欧运放5倍配置的,  $V_{ref}=5000\text{mV}$ , 所以1A的ADC值是: 10毫欧\*5倍 \*4096/5000mV, 再乘1000, 算式如下

```
26 #define RESISTER_COIL 1000 // 一相线圈电阻, 毫欧值
27 int32_t const CURRENT_Adc1000 = 50*4096*1000/ADC_VREF_MV; // 1安电流ADC值乘1000的常数(10毫欧5倍=50毫欧)
28 int32_t const CURRENT_0A1_Value_f12 = ((CURRENT_Adc1000<<8)+62)/625; // 0.1A电流ADC值+12位小数(除10000乘4096)
```

◆ 母线电压Vbus\_0v1是0.1V的电压数值

```
618 //母线电压=(分压比(91+10)/10)*ADC_VREF_MV*ADC值/1000/4096, 乘10变0.1V值=VREF_MV*(91+10)/10*ADC值/100/4096
619 temp32 = (ADC_VREF_MV*(91+10)/10*(EADC->DAT[4]&0xFFFF)/100+2048) >>12;
620 Vbus_0v1 = (Vbus_0v1 + temp32) >>1; // 若电压波动较大(用薄膜电容), 滤波会让电压数据滞后
621
622 // 电压上限Vout_Max_f17 也可等于固定值, 比如 350V
623 temp32 = Vbus_0v1*200 >>8; // 调制比=1是0.577 =150/256, 过调制大于2/3 =172/256
624 if(temp32 >16383)temp32 =16383; // 电压最大14位 = 16383 (1638.3V)
625 Vout_Max_f17 = temp32 << 17; // Vdq 限幅值加17位小数, 最大到31位
626 if(Motor_Status & 0x10)Vout_UpLimit_f17 = Vout_Max_f17; // 同步后电压上限随着变, 注释此句可测启动电压转速
627 // PWM周期=4736, 电压上限Vout_Max_f17 不能超过母线5倍以上, 详见SVPWM()头文件说明
```

◆ 电流P参数= $\omega L$ ，L是电机电感，低通滤波频率转折点 $\omega$ 一般取PWM 频率的 $15\sim 100$ 分之一

● 启转时若偶有滋滋声，电流快速波动，就是PI参数过大了，取值小点再测。

```
56 // Kp = 低通带宽*L = (2*3.1415*F/N)*L, F 是PWM频率, N 取值10~100, 为便于计算取值 10*3.1415 得 Kp = F*L/5,
57 // Ki <= 低通带宽*R, 即 Ki <= Kp*R/L, 为计算方便,把乘周期 t 先加上,得 Ki <= Kp*R/(L*F)
58
59 // 单位换算:
60 // 1A电流的ADC 值是 M =(A*r*4096)/5V, 电流 =I 时 ADC 值是 M*I, 做电流 PI 时再增5位小数, 电流数据是 32M*I
61 // 比例运算是 V=Kp*I, 得17位小数的0.1V电压值, 公式两边乘(10*2^17)得 (10*2^17)*V = (10*2^17)*Kp/32M * (32M*I)
62 // 故电流PI时电流数据32M*I前面的系数 Kp_Current =10*2^17*Kp/32M=(10/M)*Kp*(2^12) 代入M值=Kp*50/(A*r), 再代入Kp=F*L/5得
63
64 // Kp_Current = 10*F*L / (A*r)          F =PWM频率, L =电机电感, A =运放倍数, r =电流采样电阻
65 // Ki_Current <= Kp*R / (L*F) = 10R/(A*r)
66
67 // 本例 L=0.7mH,F=15kHz,R=1欧,A*r=0.05欧, 算得 2100, 200, (实际取值可适当增大或减小,看实际效果)
68 int32_t volatile Kp_Current = 1000, Ki_Current = 60; // 电流5位小数做PI,输出17位小数电压,所以此值有12位小数
```

- ◆ 按转速  $\Omega$  与转动惯量  $J$  与转矩  $M$  的关系，理论上比例系数应取值  $\omega J$  。积分系数一般取比例系数的  $1/20 \sim 1/100$

$$J \frac{d\Omega}{dt} + B\Omega = M$$

- ◆ 实际应用转动惯量和转矩常常是变化的。简单点可以预估一个小一点的 PI 系数，测试轻重载效果。若觉得转速响应太慢，可适当增大后再测试，只要调速时转速不出现忽快忽慢的波动就可以


```
79 int32_t static volatile Kp_Speed =200, Ki_Speed =2; // 转速PI运算输出12位小数电流设定值,相当于此有12位小数
```

- ◆ 起转时最大电流可先取正常转动时最大电流的一半左右，再按起转效果增减。
- ◆ 启转电压的上限，取值参考额定电压的15%左右

```
36 // 最大电流,最小电流设定值
37 #define CURRENT_MIN (30<<7) // 做电流 PI 时会先右移7位,做小数对齐
38 int32_t const CURRENT_Min_f12 = -CURRENT_MIN; // 负值防0值下漂停不下来,负多了降速时充母线
39 int32_t const CURRENT_Max_f12 = 45*CURRENT_OA1_Value_f12+(30<<7); // 转动时电流峰值上限,加一点显示时高位不跳
40 int32_t const CURRENT_Active_f12 = CURRENT_Max_f12*3/4; // 启动时最大电流,可比上限小一点
41 int32_t const CURRENT_Increase_f12 = CURRENT_Active_f12 >>4; // 状态3启动时的电流增量,取值让状态5两倍设定值刚好转动
```

- ◆ 拖动转速下限PULL\_Omega\_Min\_16, 比能同步的最低转速稍低
- ◆ 加速度PULL\_Omega\_Inc\_f16 先小点, 磁铁能跟着转, 后期再调整
- ◆ 拖动转速上限, 可先取下限的 2~4倍
  - 一圈角度360 用 65536 表示
  - 这里转速是一个PWM 时间转过的角度, 数值很小, 所以又加了16位小数

```
43 #define SECTION_RPM_AVERAGE      (6*POLE_PAIR)           // 转速在这些扇区内求平均, 取一个机械周期的扇区数
44 #define RPM_ACTIVATE_MIN          (300*POLE_PAIR)         // 拖动转速下限, 稍低于能稳定转的最低转速
45 #define RPM_ACTIVATE_MAX          (RPM_ACTIVATE_MIN*3)    // 拖动转速上限, 高于能稳定的最低转速, 2~3倍下限值
46
47 int32_t const PULL_Omega_Min_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MIN*65536/PWM_Frequency)<<16)/60; // 转速下限必须 >= (1<<17)
48 int32_t const PULL_Omega_Max_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MAX*65536/PWM_Frequency)<<16)/60; // 每次PWM的角度增量上限
49 int32_t const PULL_Omega_Inc_f16 = PULL_Omega_Max_f16/(10*PWM_CYCLE_10th_sec); // 启转加速度, 转速增量, 尽量慢
50
```

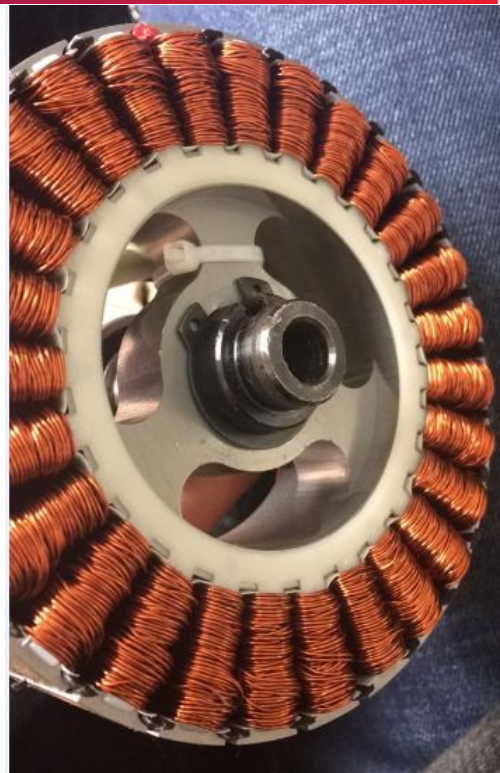

## ◆ 电压、电流、电感计算单位

- 若1A的ADC值是M, 则电流i的ADC值是Mi
- $V - Ri = Ldi/dt + \varepsilon$  右端分子分母乘1000000M, 得

$$V - Ri = \frac{1000000Ld(Mi)/dt + 1000000M\varepsilon}{1000M * 25 * 40}$$

- 令电流ADC值 $Mi = i'$ , 微亨值 $L'$ , 电势变 $\varepsilon'$ , 公式变为

$$\text{输入}(10V - 10Ri) * 4 = \frac{L'di'/dt + \varepsilon'}{1000M * 25} \text{ 估算}$$

电压0.1V的数值, 再乘4用于运算, 电感用微亨值, 电流用ADC值, 常数1000M\*25赋给全局变量 Unit\_Magnify

母线电压不能超过  $65535/40=1638.3V$ , 否则坐标旋转时32位溢出

若LI超32位, 电感值要除以10或100, 常量Unit\_Magnify也除相应值即可

- ◆ 72MHz Cortex\_M4内核
  - 5V工作电压, -40~105度工作温度范围
  - 40~256K FLASH 取指令0等待
  - RAM 16/32K, 带硬件校验功能
- ◆ CAN 2.0 接口(M453型号)
- ◆ 96位唯一序列号用于代码加密
- ◆ 12位 DAC 实时输出中间变量观察数值变化
- ◆ 其它:WDT, UART, SPI, I2C, RTC, EBI, USB-OTG, PDMA 等



- ◆ `uint32_t Get_SquareRoot(uint32_t Data)` 开方函数。如果实参太小,可对实参左移2, 4, 6, 8后再开方,再把结果右移1, 2, 3, 4……
- ◆ `int16_t Get_Arctan(int64_t Xx, int64_t Yy)` 求反正切, 返回 $-32768 \sim 32767$   $[-180 \sim 180$ 度)
- ◆ `int64_t Updata_Theta_Value(int32_t V_q, int32_t V_d, int32_t I_q, int32_t I_d)`  
做一次观测器迭代运算, 对结果不做准确性判断。更新了偏差`Theta_e`和磁铁角度估值`Estimate_Q_Position`, 返回值是反电势除`Unit_Magnify`后的值, 返回值小数位与电压实参一样。
- ◆ `Set_PWM_Frequency_LPF(uint32_t PWM_F, uint32_t LPF)` 配置迭代运算频率和低通角频率。  
用dq轴反电势求反正切前, 先做一阶低通运算, 减小数据波动

$$y_n = \frac{y_{n-1}f + x_n\omega}{f + \omega}$$



# nuvoTon

## Thank You !

更多资料见新唐论坛 [www.nuvoton-mcu.com](http://www.nuvoton-mcu.com)

