



#### 概要



- ◆代码总体架构
- ◆PWM 输出极性和ADC 配置
- ◆电机参数配置
- ◆电流、电压测量电路参数的配置
- ◆电流PI参数、转速PI参数的调整方法
- ◆代码中的计算公式
- ◆数学函数简介

#### 代码架构: main, ADC中断, SysTcik中断




- ◆代码架构三大部分: main()+两个中断
- ◆ Main():控制启转、停转,故障监测及功率控制等
  - 判断是否欠压、过温、短路,以及处理转速值等
  - 启转: 设定转速 RPM\_Set 大于最小值,状态0变2再变5,然后启转
  - 停转: 设定转速 RPM Set <= 0, 降速停转
- ◆ ADC中断: 磁体位置估算, 电流PI运算, PWM占空比计算
  - 停止或转动ADC中断代码都会执行,只是停转时功率管关了,但计算没停止。
  - 坐标变换q轴角度是 Angle\_q
  - 启转时代码控制 Angle\_q 递增,同步后 Angle\_q 用估算值
- ◆Systick中断:转速PI运算,故障显示等

#### ADC 中断代码流程

#### **UNOTOU**


- ◆ 停转, 起转, 同步由以下状态机控制
  - 状态0, 关功率管, 不控制电机
  - 状态1,输出0电压,用于刹车
  - 状态2,下MOS导通50%,用于自举电容充电
  - 状态3,快速起转
  - 状态4, 先拉到某角度稳定后再起转
  - 状态5, 起转前的锁定, 然后去状态3或4
  - 状态6,顺风起转准备,然后去状态4
  - 状态7,啥也不做,用于Debug测试电流值等
  - Bit4=1,同步转动状态(0x13,0x14)
  - 其它,变状态0

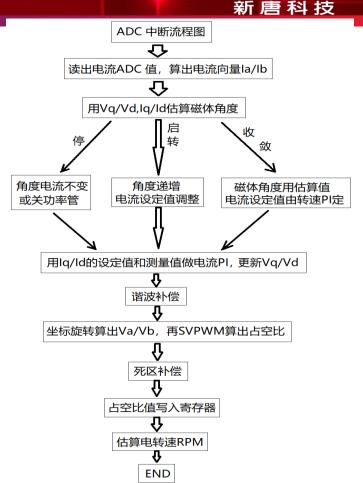

#### ADC 中断代码流程




进状态3前

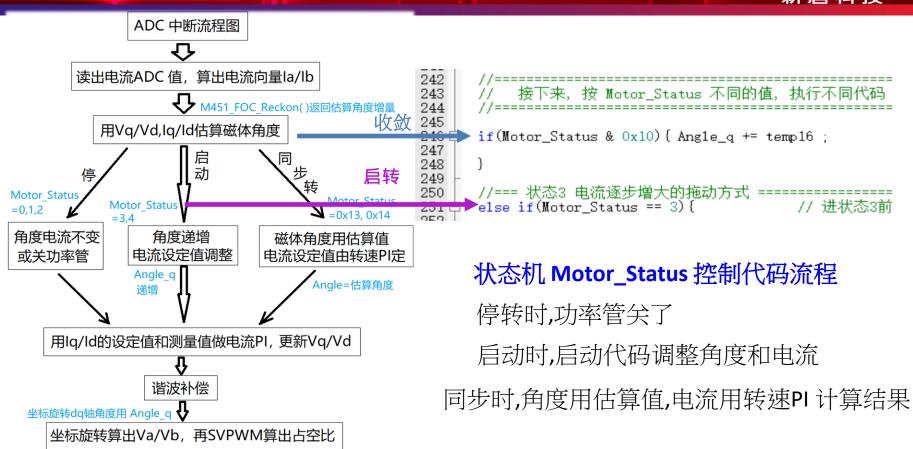

### ADC中断里的状态机 Motor\_Status




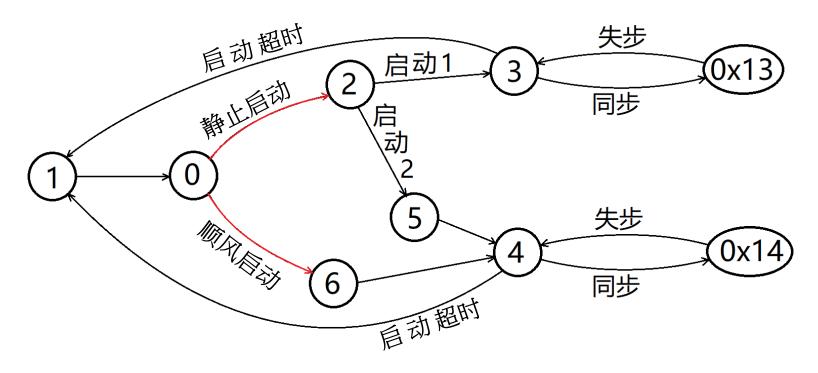

红线在Main()中启动时转变 启动1和启动2,由宏定义二选一

#### 总体框图

#### NUVOTON 新唐科技

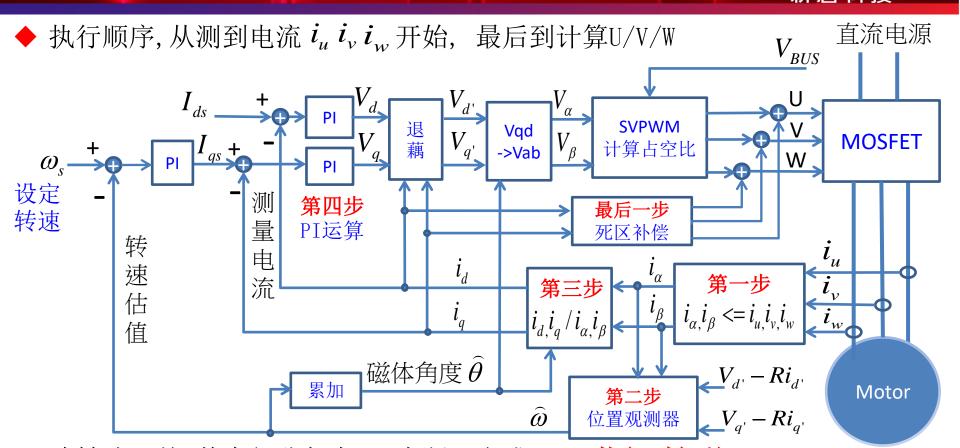



◆ 除转速PI外, 其余部分都在ADC中断里完成, M451**执行时间约20us** 

### I/F 启转过程简介



- ◆状态4先匀加速托动,位置收敛后调整转速和电流
  - 锁定过程分俩阶段是考滤轻重载
  - 电流方向(绿)与估算Q轴重合时,变为同步

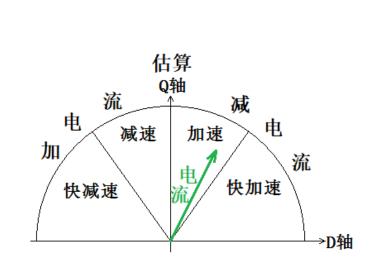

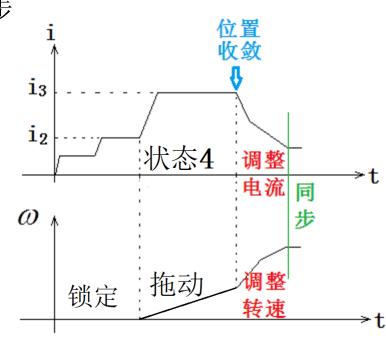

#### 符号定义

#### NUVOTON 新唐科技

◆ #Define定义的常量,全大写

```
7 #define VIN_WORK_MIN_UP ( 13*10) // 停转时的、最低起转电压, 0.1V电压值,所以乘10 8 #define VIN_WORK_MIN ( 12*10) // 转动时的电压下限,再低就停转 9 #define VIN_WORK_MAX (1600*10) // 最高工作电压,大于1638.3V 坐标旋转溢出
```

◆ const常量, 第一个词全大写, 最后词不能全大写, 中间词随意

```
41 int32_t const CURRENT_MotorLock_f12 = CURRENT_Max_f12*4 >>4; // 锁定时电流值
42 int32_t const VOLTAGE_UpLimit_whi1e_Active_f17 = 50 << 17; // 起转时电压上限,决定启动刚成功时的转速
```

◆某个变量的位变量,变量名 + 全大写位定义名

- ◆普通变量,每个词只有首字母大写,中间是否加""随意
  - 后缀\_f4,\_f12,\_f16 表示小数位数
  - ▶ 电压标准值是0.1V,电流以ADC数据为基准,加小数后缀加 \_fxx

#### PWM 输出极性配置



- ◆函数PWMO\_Init()中,配置PWM引脚输出信号的极性
  - 若PWM024输出高时MOS导通,132行注释掉就可以了

#### ADC 配置

- ◆ADC引脚转换的先后次序,可任意配置
  - 三相电流ADC完成后产生中断, 开始计算, 计算时后续ADC就完成了

```
void ADC Init(void)
24 □ {
                                                             // ADC 电路复位(自动清零)
// 采样时间 8个时钟
// 使能中断0__
     EADC->CTL = EADC_CTL_ADRST_Msk
                 0x00070000
27
                 EADC_CTL_ADCIENO_Msk
28
                                                             // Enable EADC
                 EADC CTL ADCEN Msk :
     31
33
34
35
36
     EADC->SCTL[3] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER | ADC_CHANNEL_SPEED ; // Speed, 调整旋钮
     EADC->SCTL[4] = EADC_PWMOTGO_TRIGGER
                                            ADC_CHANNEL_VBUS ; // VBUS
     EADC->SCTL[5] = EADC PWMOTGO TRIGGER
                                            ADC CHANNEL TEMPERATURE : // 功率管温度
37
     EADC->SCTL[10] = EADC_SOFTWARE_TRIGGER | 14 ; // 软件触发ADC 测初始位置,用于顺风起转
// ADC参考电压若选片内4096mV, Vref 引脚外接1uF电容,不能再接到5V
SYS->VREFCTL = 0 ; // Vref选择: 0 =外接Vref, 0xF=4096mV,注意与常量定义ADC_VREF_MV
38
41
42
43
44
     EADC->STATUS2 = 1;
                                                            // 开中断前先清中断标志
// 模块0,1,2,测完三相电流就进中断开始计算
     EADC \rightarrow INTSRC[0] = 1u1 << 2:
                                                            // 优先级=1,最高优先级0保留急用
// 使能ADC 中断
     NVIC_SetPriority(ADC00_IRQn, 1);
      NVIC EnableIRQ(ADC00 IRQn) :
```

- ◆ Main. c中给Ld, Lq赋值
  - 慢慢转电机测两相电感,最大值除2赋值给 Lq,最小值除2 = Ld
  - 或者三条线测两两电感, 最大者是 Lq, 最小者是 Ld
  - 必须 Lq >= Ld

```
      245
      Lq_Inductor = 690;
      // 电机电感 uH, 风机

      246
      Ld_Inductor = 665;
      // 必须 Lq >= Ld

      247
      Unit_Magnify = CURRENT_Adc1000*25*8;
      // H=8,表示电流ADC 值乘8后才用于角度估算
```

◆测两相电阻,毫欧值除2后在interrupt.c中赋值给RESISTER\_Coil

```
      26 #define
      RESISTER_COIL
      1000
      // 一相线圈电阻,毫欧值

      27 int32_t const CURRENT_Adc1000 = 50*4096*1000/ADC_VREF_MV;
      // 1安电流ADC值乘1000的常数(10毫欧5倍=50毫欧)

      28 int32_t const CURRENT_OA1_Value_f12 = ((CURRENT_Adc1000<<8)+62)/625; // 0.1A电流ADC值+12位小数(除10000乘4096)</td>
```

#### 电流、电压测量电路参数的配置



- ◆ Interrupt\_Fun. c中, 1A电流的ADC值, 再乘1000的数值, 赋值给 CURRENT Adc1000
  - DEMO代码按10毫欧运放5倍配置的, Vref=5000mV, 所以1A的ADC值是: 10毫欧\*5倍 \*4096/5000mV, 再乘1000, 算式如下

```
      26 #define
      RESISTER_COIL
      1000
      // 一相线圈电阻,毫欧值

      27 int32_t const CURRENT_Adc1000
      = 50*4096*1000/ADC_VREF_MV; // 1安电流ADC值乘1000的常数(10毫欧5倍=50毫欧)

      28 int32_t const CURRENT_OA1_Value_f12 = ((CURRENT_Adc1000<<8)+62)/625; // 0.1A电流ADC值+12位小数(除10000乘4096)</td>
```

◆母线电压Vbus\_0v1是0.1V的电压数值

```
      507
      //母线电压=(分压比(91+10)/10)*ADC_VREF_MV*ADC值/1000/4096, 乘10变0.1V值=VREF_MV*(91+10)/10*ADC值/100/4096

      508
      temp32 = (ADC_VREF_MV*(91+10)/10*(EADC->DAT[4]&0xFFFF)/100+2048) >>12;

      509
      // Vbus_0v1 = temp32;

      Vbus_0v1 = (Vbus_0v1 + temp32) >>1;
      // 若电压波动较大(用薄膜电容),滤波会让电压数据滞后

      511
      temp32 = Vbus_0v1*150 >>8;
      // 调制比=1是0.577 =150/256, 过调制 172/256=2/3

      513
      if(temp32 > 16383) temp32 = 16383;
      // 电压最大14位 = 16383 (1638.3V)

      514
      Vout_Max_f17 = temp32 << 17;</td>
      // Vdq 限幅值加17位小数,最大到31位
```

## 电流PI参数的调整方法

- ◆ 电流P参数= $\omega$ L, L是电机电感, 低通滤波频率转折点  $\omega$  一般取 PWM 频率的  $15^{\sim}100$ 分之一
  - 启转时若偶有滋滋声, 电流快速波动, 就是PI参数过大了, 取值小点再测。

◆ 按转速  $\Omega$  与转动惯量 J 与转矩 M 的关系,理论上比例系数应取值  $\omega$ J 。积分系数一般取比例系数的 $1/20^{\sim}1/100$ 

$$J\frac{d\Omega}{dt} + B\Omega = M$$

◆实际应用转动惯量和转矩常常是变化的。简单点可以预估一个小一点的 PI 系数,测试轻重载效果。若觉得转速响应太慢,可适当增大后再测试,只要调速时转速不出现忽快忽慢的波动就可以

74 int32\_t static Kp\_Speed = 400, Ki\_Speed = 2; // 转速PI运算输出12位小数电流设定值,相当于此有12位小数

### 起转电流配置

- ◆ 起转时最大电流可先取正常转动时最大电流的一半左右,再按起转效果增减。
- ◆ 启转电压的上限,取值参考额定电压的15%左右

### 起转加速度配置

- ◆拖动转速上限PULL\_Ommega\_Max\_16,参考能同步的最低转速
- ◆加速度PULL\_Ommega\_Inc\_f16 先小点,磁铁能跟着转,后期再调整
- ◆拖动转速下限,可先取上限的½~¼,后期再调整
  - 一圈角度360 用 65536 表示
  - 这里转速是一个PWM 时间转过的角度,数值很小,所以又加了16位小数

```
#define SECTION_RPM_AVERAGE (6*POLE_PAIR) // 转速在这些扇区内求平均,一般取一个机械周期的扇区数 (600*POLE_PAIR) // 拖动转速Pull_Ommega_f16上限,比能闭环转的最低转速略大 (600*POLE_PAIR) // 拖动转速下限,取值一般比能闭环转的最低转速略小一点 int32_t const PULL_Ommega_Max_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MAX*65536/60/PWM_Frequency)<<16); // 拖动转速变成角度增量 int32_t const PULL_Ommega_Min_f16 = ((RPM_ACTIVATE_MIN*65536/60/PWM_Frequency)<<16); // 角度增量下限(转速下限) int32_t const PULL_Ommega_Min_f16 = PULL_Ommega_Max_f16/(9*PWM_CYCLE_10th_sec); // 启转加速度,转速增量
```

#### 代码中的计算公式

#### **NUVOTON**

- ◆电压、电流、电感计算单位
  - 若1A的ADC值是M,则电流i的ADC值是Mi
  - $V Ri = Ldi/dt + \varepsilon$  右端分子分母乘1000000M, 得

$$V - Ri = \frac{1000000Ld(Mi)/dt + 1000000M\varepsilon}{1000M * 25*40}$$

• 令电流ADC值Mi=i',微亨值L',电势变 $\varepsilon'$ ,公式变为输入 $(10V-10Ri)*4=\frac{L'di'/dt+\varepsilon'}{1000M*25}$ 估算

电压0.1V的数值, 再乘4用于运算, 电感用微亨值, 电流用ADC值, 常数1000M\*25赋给全局变量 Unit Magnify

母线电压不能超过 65535/40=1638.3V, 否则坐标旋转时32位溢出

若LI超32位, 电感值要除以10或100, 常量Unit\_Magnify也除相应值即可



#### M451适于电机控制的特性



- ◆72MHz Cortex\_M4内核
  - **5V工作电压**, -40~105度工作温度范围
  - 40~256K FLASH 取指令0等待
  - RAM 16/32K, 带硬件校验功能
- ◆CAN 2.0 接口(M453型号)
- ◆96位唯一序列号用于代码加密
- ◆ 12位 DAC 实时输出中间变量观察数值变化
- ◆其它:WDT, UART, SPI, I2C, RTC, EBI, USB-OTG, PDMA 等



#### 数学函数简介

#### NUVOTON 新唐科技

- ◆ uint32\_t Get\_SquareRoot(uint32\_t Data)开方函数。如果实参太小,可对实参左移2,4,6,8后再开方,再把结果右移1,2,3,4······
- ◆ int16\_t Get\_Arctan(int64\_t Xx, int64\_t Yy)求反正切,返回-32768~32767 [-180~180度)
- ◆ int64\_t Updata\_Theta\_Value(int32\_t V\_q, int32\_t V\_d, int32\_t I\_beta, int32\_t I\_alpha) 迭代运算函数, 做一次观测器迭代运算, 对结果不做准确性判断。更新了偏差Theta\_e (PLL输入,同步转时很小)和磁铁角度估值Estimate\_Q\_Position,返回值是反电势除Unit\_Magnify后的值,返回值小数位与电压实参一样。函数内对I beta, Ialpha做了静轴到动轴的坐标变换。
- ◆ Set\_PWM\_Frequency\_LPF (uint32\_t PWM\_F, uint32\_t LPF) 配置迭代运算频率和低通角频率,

如果两次PWM做一次迭代运算,参数一就用PWM频率值的一半。

用dq轴反电势求反正切前,先做一阶低通运算,减小数据波动

$$y_n = \frac{y_{n-1}f + x_n\omega}{f + \omega}$$



# nuvoton

# Thank You!

更多资料见新唐论坛 www.nuvoton-mcu.com

